


INSTALACE PAROTĚSNÉ ZÁBRANY PŘEDNÍCH DVEŘÍ (OCTAVIA MK1 96-10)

Krok č.1: Demontáž výplně předních dveří

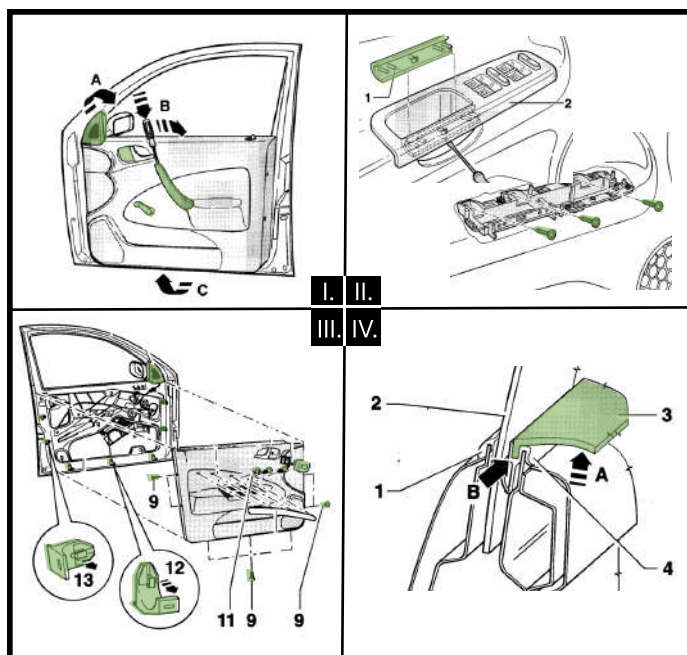

1. Vyjmutí všech krytek výplně dveří a odpojení příslušných konektorů:


- krytka zpětného zrcátka (**obr. I** - pozice A)
- krytka ovládání zpětných zrcátek (řidič)
- krytka el. ovládání okna (spolujezdce)
- vnitřní madlo dveří (řidič, **obr. II** - pozice 1) a vyjmutí celého panelu (pozice 2)
- vypáčení krytky madla dveří (spolujezdce, **obr. I** - pozice B)

2. Povolit všechny šroubové spoje:

- 3x šroub pod hl. madlem (**obr. II**)
- 2x šroub pod hl. madlem (spolujezdce, **obr. I** - pozice B)
- 7x torx šroub po stranách výplně (**obr. III** - pozice 9)
- 1x šroub pod držákem kryty zpětných zrcátek resp. ovládání oken u spolujezdce (**obr. III** - pozice 8)

3. Vytažení výplně dveří z vnitřního stíracího těsnění skla směrem nahoru (**obr. IV** - šipka A)

Krok č.2: Aplikace parotěsné fólie

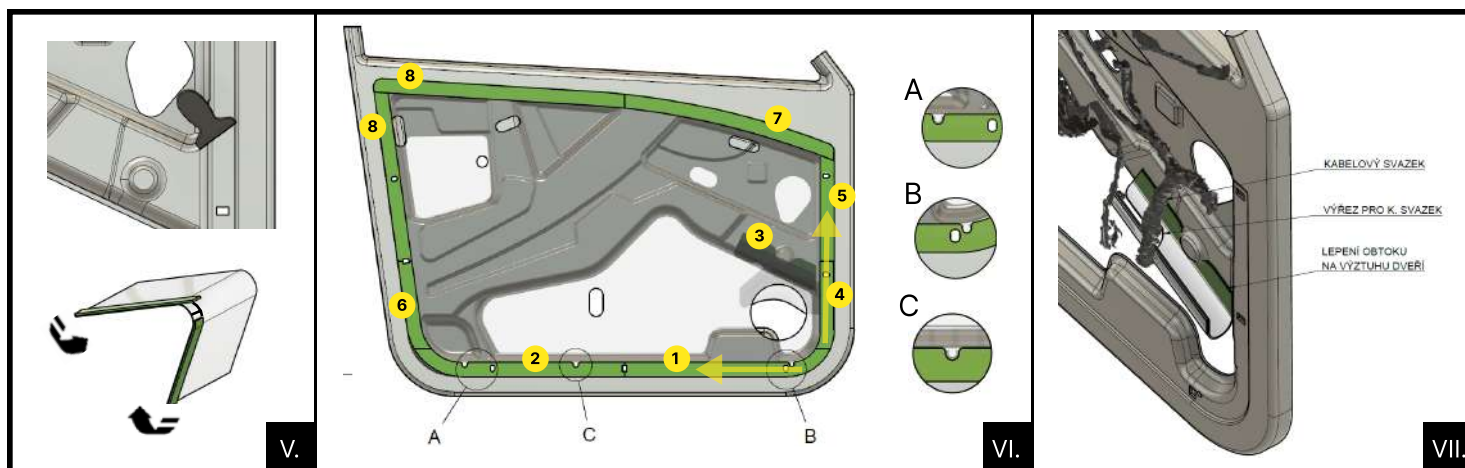

Obr V. - horní: plastová špachtle pro odstranění zbytků lepidla
Obr V. - spodní: způsob odlepení snímatelné vrstvy 3M pásy

Obr VI. - pořadí pro lepení jednotlivých dílů pásy
Obr VI. - detail odtokových kanálků (A,B,C)

Obr VII. - detail obtokové části nad výřezem pro reproduktor

1. Příprava:


- vypáčit příchytky výplně dveří (7ks) a odšroubovat rámeček s reproduktorem (3 šrouby) - (**obr. III**: pozice 9, resp. 13, 12)
- odstranit zbytky staré fólie a lepidla, plochy pro lepení očistit a odmastit pro dokonalou adhezi (**obr. V** - horní)

2. Instalace fólie:

- nerozlepenou fólii nejprve zavěsit do dveří - provléknutím kabelových a ovládacích svazků (viz. **obr. zadní strana**)
- lepení provádět po částech - od spodního vnitřního rohu (u reproduktoru) přiložením pásy k průřezům znázorněných v detailu B na **obr. VI** (díra pro příchytka výplně a pro odtok vody) - tímto dojde ke správnému ustavení pozice fólie, dále se postupuje ve směru žlutých šipek - dle číslování 1-8 (**obr. VI**)
- při lepení dbát na dokonalé propnutí fólie - nesmí dojít ke zvrásnění - především v oblasti spodní hrany (**obr. VI** - pozice 1, 2, 4, 6)
- pozice 3 na **obr. VI** je obtokový kanál nad výřezem pro reproduktor, detail viz. **obr. VII**
- dostatečný přítlak při aplikaci pomáhá zvýšit pevnost spoje a vytlačení vzduchových bublin
- optimální teplota pro aplikaci je mezi 15-20°C, pevnost spoje postupně roste spolu s tím, jak lepidlo zatéká do lepených povrchů (50% pevnosti po 20min, 90% po 24h a 100% po 72h - proces lze urychlit vystavením spoje zvýšené teplotě, např. 66°C/1h)


3. Zpětná montáž výplně:

- obrácený postup viz. krok č.1

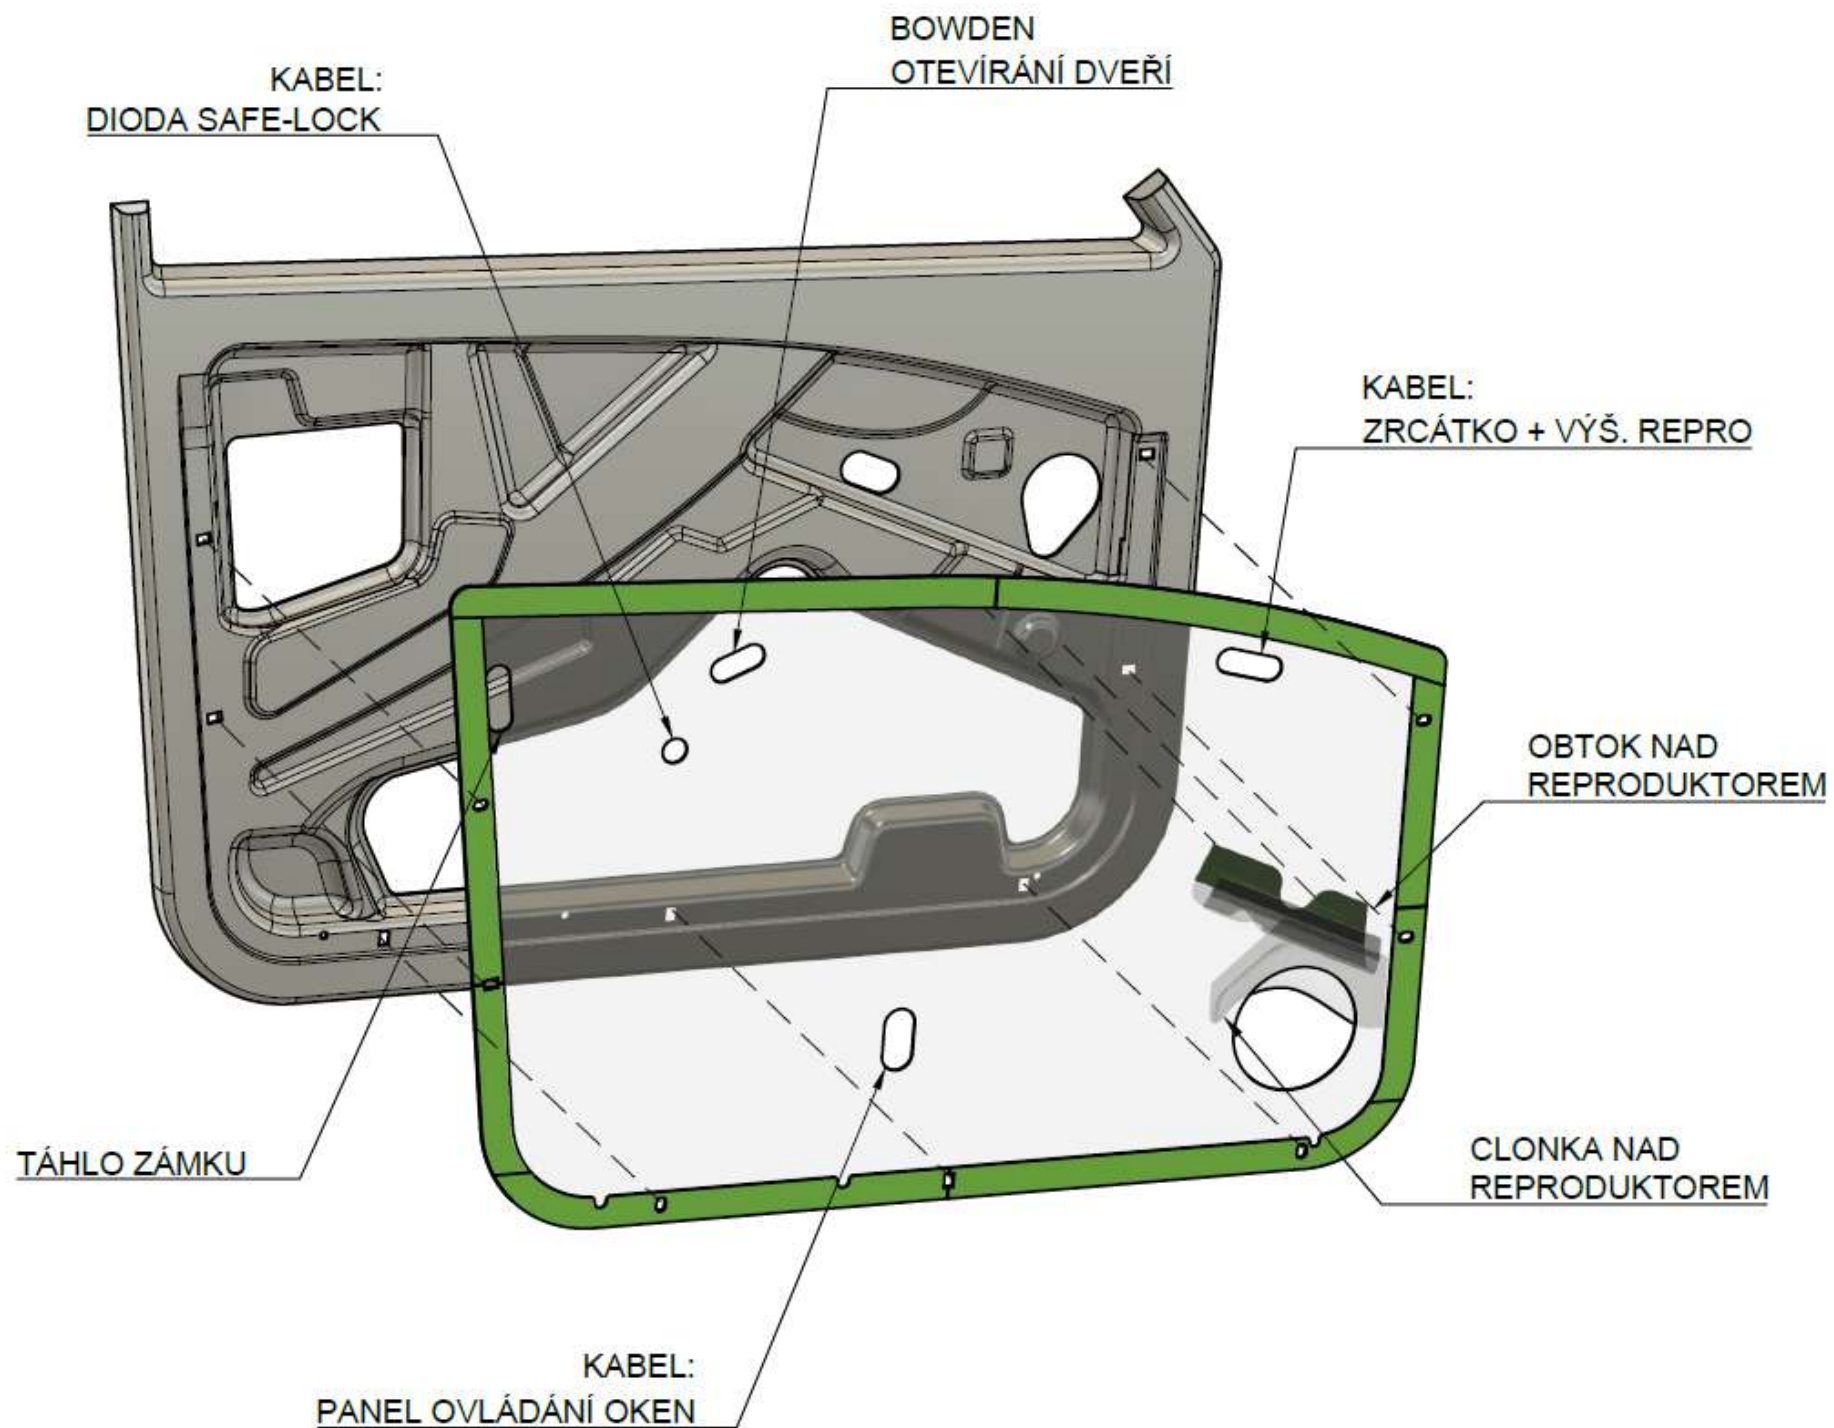

INSTALACE PAROTĚSNÉ ZÁBRANY ZADNÍCH DVEŘÍ (OCTAVIA MK1 96-10)

Krok č.1: Demontáž výplně zadních dveří

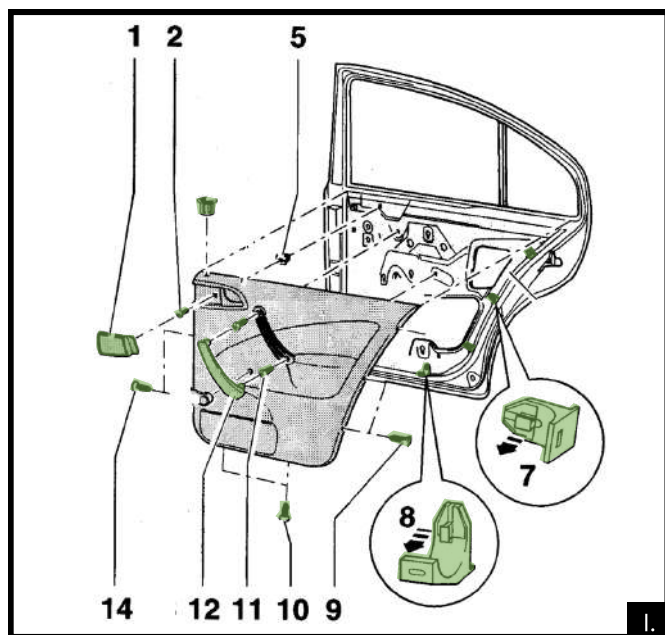


1. Vyjmutí všech krytek výplně dveří a odpojení příslušných konektorů:

- krytka el. ovládání oken / repro (**obr I.** - pozice 1)
- vypáčení krytky madla dveří (**obr I.** - pozice 12)


2. Povolit všechny šroubové spoje:

- 2x šroub pod hl. madlem (**obr I.** - pozice 11)
- 7x šroub pod stranách výplně (**obr I.** - pozice 9, 10, 14)
- 1x šroub pod krytkou repro (**obr I.** - pozice 2)

3. Vytažení výplně dveří z vnitřního stíracího těsnění skla směrem nahoru (šipka A)

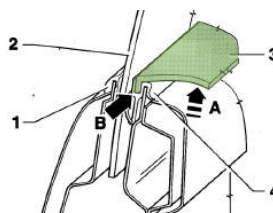

Krok č.2: Aplikace parotěsné fólie

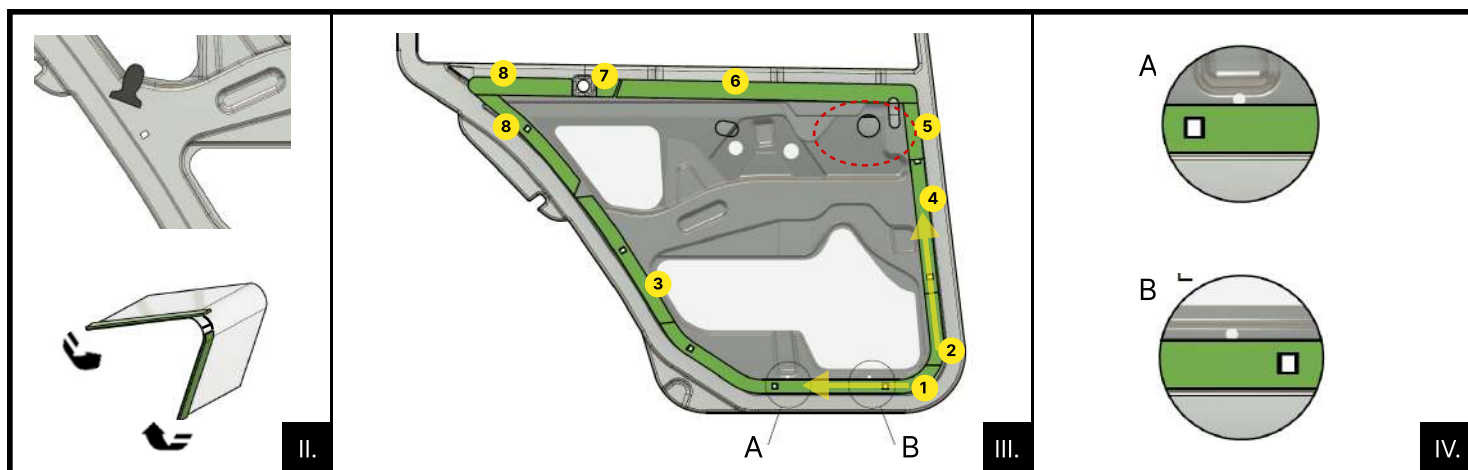

Obr II. - horní: plastová špachtle pro odstranění zbytků lepidla
Obr II. - spodní: způsob odlepení snímatelné vrstvy 3M pásky

Obr III. - pořadí pro lepení jednotlivých dílů pásky
Obr IV. - detail odtokových kanálků (A,B)

1. Příprava:

- vypáčit příchytky výplně dveří (7ks) - (**obr. I.** pozice 7, 8)
- odstranit zbytky staré fólie a lepidla, plochy pro lepení očistit a odmastit pro dokonalou adhezi (**obr. II** - horní)

2. Instalace fólie:

- nerozlepenou fólii nejprve zavěsit do dveří - provléknutím kabelových a ovládacích svazků (viz. **obr. zadní strana**)
- lepení provádět po částech - od spodního vnitřního rohu přiložením pásky k průřezu znázorněným v detailu B na **obr. IV** (díra pro příchytку výplně) - tímto dojde ke správnému ustavení pozice fólie, dále se postupuje ve směru žlutých šipek - dle číslování 1-8 (**obr. III**)
- při lepení dbát na dokonalé propnutí fólie - nesmí dojít ke zvrásnění - především v oblasti spodní hrany (**obr. III** - pozice 1, 2)
- dostatečný přítlak při aplikaci pomáhá zvýšit pevnost spoje a vytlačení vzduchových bublin
- optimální teplota pro aplikaci je mezi 15-20°C, pevnost spoje postupně roste spolu s tím, jak lepidlo zatéká do lepených povrchů (50% pevnosti po 20min, 90% po 24h a 100% po 72h - proces lze urychlit vystavením spoje zvýšené teplotě, např. 66°C/1h)

3. Zpětná montáž výplně:

- obrácený postup viz. krok č.1,
- před zpětnou montáží výplně otestovat funkci zámku dveří - fólie nesmí klást odpor táhlům ovládajícím zamykací kolík - v červeně zvýrazněné oblasti na **obr. III**). V případě nutnosti umožnit volný pohyb táhel lehkou deformací fólie ve vyznačeném místě

